

附件：

危险化学品企业（单位）安全专项整治排查结果汇总表（红表）

序号	企业名称	存在的隐患和问题（标注问题序号）	整改方式（取缔、关闭、转产、搬迁）
1	XXX 华天新材料科技有限公司		关闭
2	XXX 市德胜化纤原料有限公司		关闭
3	XXX 亚细亚化工有限公司	1-1：未取得危化品生产许可证。	关闭
4	XXX 市鹿苑液化气站	1-3：现液化气站与周边居民区安全距离不符。	关闭

危险化学品企业（单位）安全专项整治排查结果汇总表（黄表）

【拟列入停产整顿的】

序号	企业名称	存在的隐患和问题（标注问题序号）
1	XXX 市鑫瑞化工原料贸易有限公司	3.5：乙类车间有不防爆的灯具和开关。 其他： 1、 氧气罐围墙距离不足； 2、 周围有寺庙等重要场所，需进行危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准分析； 3、 个别员工未佩戴防护用品； 4、 现场需增加警示标志牌。

2	XXX 市弘源储运有限公司	其他: 1、仓储经营单位危化品仓库面积超过 550 平方米，间距不符合 GB18265—2000 规定。
3	雅仕德化工（江苏）有限公司	1、苯乙烯储罐与万达薄板安全间距不足； 2、未领取危化品使用许可证。
4	XXX 立宇化工有限公司	2-1: 12 万吨合成树脂项目试生产时限过期； 2-6: 未按要求设置安全管理机构人员； 2-11: 甲类仓库未按理化性质和灭火方法对危化品严格分区、分类、分库存放； 2-12: 原生产装置未履行在役装置安全设施设计诊断； 3-5: 甲类仓库未设置防泄露设施；甲类仓库未设置温湿计。
5	新能（XXX）能源有限公司	2-13: 重大危险源未配备独立安全仪表系统。 其他: 1、消防器材未定期检查； 2、厨房有燃气储罐，未分开存放和防护； 3、检修作业现场未及时清理； 4、未及时更换风向标。
6	XXX 迪克汽车化学品有限公司	2-9: 甲醇储罐管道缺静电跨接，甲类车间外甲醇进料控制器箱不防爆； 2-15: 甲醇储罐无液位、温度报警及自动停泵设施。 其他: 1、企业消防通道堵塞，堆放产品及原料较多； 2、甲类车间和丙类仓库之间，丙类仓库和丙类车间之间有遮阳棚连接； 3、仓库、罐区周边杂物较多。
7	久泰能源（XXX）有限公司	2-13: 重大危险源未配备独立安全仪表系统。 其他: 1、反应工段二区二楼使用易发火的铁制扳手，甲醇卸车泵处使用易发火的铁制扳手； 2、甲醇储罐区 1-4 储罐和 5-6 储罐区之间有孔洞； 3、总控室系统中甲醇、二甲醚储罐的切断阀，仅设置了超高位报警和手动切断阀，未实行自动切断。
8	江苏鼎顺化学科技有限公司	2-1: 偏氯乙烯储罐区新增 1 个 150 立方的储罐； 2-13: 储罐区 4 只氯乙烯储罐未设置高高液位自动切断装置，该企业已构成二级重大危险源，氯乙烯储罐未设置 SIS 控制系统。

		其他：皂化釜投用前应严格履行试生产审核程序。
9	XXX 市圣太液化气供应有限公司	2-14: 13、1/2/3 号储罐及残液罐缺少紧急切断阀。
10	森田化工（XXX）有限公司	<p>2-13: 重大危险源未配备独立安全仪表系统。</p> <p>其他：</p> <p>1、动火作业、受限空间作业等作业票不符合标准要求，签字等内容填写不完善；</p> <p>2、安全大检查记录等检查表中整改内容、整改完成情况等填写不完整；</p> <p>3、副产品储罐区盐酸/氟化氢储罐由 6 个 30m³ 储罐变更为 3 个 50m³，一车间内设备变化，设计专篇修编手续未完成。</p>
11	江苏长华聚氨酯有限公司	2-13: 重大危险源未配备独立安全仪表系统。

危险化学品企业(单位)安全专项整治排查结果汇总表(蓝表)

【存在一般隐患和问题，需限期整改的】

序号	企业名称	存在的隐患和问题
1	XXX 华瑞化工有限公司	<p>3-11: 部分承包商未审核资质，未对承包商实施入厂前安全教育；</p> <p>3-14: 现场有跑、冒、滴、漏现象。</p> <p>其他：</p> <p>1、使用 7 台三足式离心机。</p>
2	XXX 市南港诚明化工有限公司	<p>3-5: 静电接地、跨接等不规范；</p> <p>3-12: 未设置地磅限速牌，原料等标识、安全标签、告知牌等不全；</p> <p>3-12: 水池四周应加装防护栏杆并加警示牌。</p> <p>其他：</p> <p>1、传动机械裸露部分应加防护网；</p> <p>2、消防器材缺失、检查卡标注不符合要求。</p>
3	XXX 衡业特种树脂有限公司	3-12: 厂区地磅道路未设限速标志。

	司	<p>其他:</p> <p>1、生产区域消防器材部分破损、缺失； 2、生产车间法兰跨接部分脱落、缺失，接地线连接脱落； 3、生产车间门上的玻璃破裂； 4、二楼卸料区积水较多； 5、防爆开关盒管线孔部分未封堵； 6、车间罐区消防器材配备适宜性不够。</p>
4	泰柯棕化（XXX）有限公司	<p>3-12: 职业卫生检测未及时并公布； 3-14: 部分管线保温破损，有跑冒滴漏现象。</p> <p>其他:</p> <p>1、油脂化学品三层作业平台违规搭接建设简易脚手，不符合安全要求，应拆除； 2、半地下导热油罐安全阀后引爆管管口向上布置易造成人员伤害，按规定对厂区内外半地下室； 3、隔油池、坑及储罐等受限空间管理规定的要求补充辨识并增设作业许可证； 4、氢气长管拖车缺轮挡，卸车作业规程未在现场张贴公示； 5、危化品库控制柜未重复接地；临时用电审批不符合安全要求； 6、加氢车间中间库镍催化剂建议减少存放量。</p>
5	XXX 市德宝化工有限公司	<p>2-9: 甲类车间使用的电子钟不防爆（立即移除）； 3-2: 安全管理人员已培训但尚未取证； 3-11: 登高作业安全防护措施不到位。</p> <p>其他:</p> <p>1、企业使用乙酸调节产品 pH 值，安全评价报告中未见乙酸，建议联系设计院进行设计变更并确认安全条件符合性。 2、五金仓库存放水溶性聚酯不合规范； 3、螯合分散剂产品生产自动控制不完善，应参照高危工艺设置压力、温度联锁切断装置及停车功能。</p>
6	江苏长园华盛新能源材料有限公司	<p>其他:</p> <p>1、消防控制柜有故障； 2、占用消防车车道； 3、夜间领导带班制度不完善； 4、环保固废管理不规范。</p>
7	XXX 市国泰华荣化工新材料有限公司	<p>3-12: 液氮等储罐未有中文名称，警示标识需更新。</p> <p>其他:</p> <p>1、建议对装置罐区防火间距进行复核确认。 2、单位丙类仓库的一个室内消火栓前放置货物，办公楼安全出口被占用； 3、单位办公楼二楼的常闭式防火门处于开启状态。</p>
8	江苏赛宝龙石化有限公司	2-9: 现场使用非防爆电线插座。

		<p>其他:</p> <p>1、丙类成品仓库与丙类包装间之间违规搭建了防雨顶棚；</p> <p>2、苯乙烯罐区南侧增加 2 台卸料泵，；</p> <p>3、动火作业、受限空间作业票填写内容不齐全，缺少签字等内容；</p> <p>4、苯乙烯罐区防火堤有裂缝，东侧墙面有坍塌可能；</p> <p>5、警示标识不足。</p>
9	XXX 市美景荣化学工业有限公司	<p>2-12: 发酵车间西侧仓库无消防验收及安全验收，丁类仓库无消防验收，且面积与安全验收不符合，发酵车间南侧多一个立式储罐；</p> <p>3-5: 美景荣天然气管道（港华燃气管道）未进行静电跨接。</p> <p>其他:</p> <p>1、建议进行危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准的分析。</p>
10	XXX 威迪森化学有限公司	<p>3-5:部分管道缺少静电跨接，储罐卸车使用塑料金属丝管，应使用金属软管。</p> <p>其他:</p> <p>1、建议进行危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准的分析；</p> <p>2、储罐有温度、液位显示，但未与泵联锁；</p> <p>3、作业票应根据新规范要求进行修订。</p>
11	江苏梦达日用品有限公司	<p>其他:</p> <p>1、部分消防器材维护保养不到位，存在破损、失效等情况；</p> <p>2、电器防爆开关连接不规范；</p> <p>3、部分电机外壳未接地；</p> <p>4、调配釜管线跨接不规范。</p>
12	江苏丽天新材料有限公司	<p>2-11: 丙类仓库存放甲类危险品。</p> <p>其他:</p> <p>1、苯乙烯罐区道路上停放二甲苯罐车，与配电房的安全间距不足；</p> <p>2、苯乙烯车间与一号库之间堆放杂物，挤占消防通道；</p> <p>3、员工在高处进行成品装卸作业，未系安全带、未穿戴个体防护用品；</p> <p>4、部分灭火器材未及时点检；</p> <p>5、盐酸安全标志牌不清晰；</p> <p>6、固废室外堆放，未设防护雨淋措施。</p>
13	江苏恒盛药业有限公司	<p>3-1 储存、使用剧毒品氯化汞的场所未备案（实验室）。</p> <p>其他:</p> <p>1、该单位车间五东侧楼梯间的部分常闭式防火门处于开启状态；</p> <p>2、该单位办公楼一楼的一个疏散指示标识损坏。</p>

14	江苏宝德新材料有限公司	2-6: 企业未配备注册安全工程师; 2-16: 特殊作业票不规范; 3-12: 警示标志缺失; 3-14: 现场有“跑、冒、滴、漏”等现象。 其他: 1、部分消防设施缺失，配置不齐全。
15	可乐丽亚克力(XXX)有限公司	其他: 1、二期项目试生产现场安全设施设备与设计不一致; 2、标准化抽查未达到三级标准。
16	XXX 东方制气股份有限公司	其他: 1、氧气瓶集装格充装在动力大道，距路少于 5 米，上下班人、车流量大，存在安全隐患。
17	海龙(XXX)实业有限公司	其他: 1、浓硝酸仓库没有监控覆盖; 2、流向信息未在 5 日内向公安机关报备; 3、无纸质台帐登记。
18	XXX 市金马克塑胶科技有限公司	3-1: 现状评价未备案。
19	XXX 保税区银泰化工贸易有限公司	其他: 1、剧毒品储存场所(氰化钠)未开展个人和社会可接受风险评估。
20	锐捷光电科技(江苏)有限公司	其他: 1、双氧水暂存库内未安装监控探头，暂存库需加装温湿度计。
21	XXX 市华义化工有限公司	3-11: 部分承包商未审核资质，未对承包商实施入厂前安全教育; 3-14: 现场有跑、冒、滴漏现象。 其他: 1、使用 7 台三足式离心机。
22	XXX 市力源化工有限公司	3-1: 现状评价未备案; 3-11: 未审核承包商资质；未对承包商实施入场前安全教育。
23	XXX 顺昌化工有限公司	3-9: 涂料车间休息室设置不符合要求; 其他: 1、对从业人员特殊作业宣传教育不到位; 2、隐患排查台帐不健全; 3、聚氨酯车间 2 个储罐安装与设计不符。
24	XXX 市科伟特种钢管有限公司	其他: 1、未开展煤气事故专项演练; 2、煤气发生炉区域煤气报警器未采用固定式煤气报警器; 3、未对煤气操作区域人员进行专项安全培训; 4、电焊工一名、未取得特种作业操作证书。

25	江苏华伟特种薄板有限公司	<p>其他:</p> <p>1、煤气岗位人员未经培训合格、并持有《煤气执业人员资质证》;</p> <p>2、煤气发生炉新增一处 co 固定式探头未接入控制箱，不符要求；</p> <p style="text-align: right;">3、煤气发生炉底层煤仓地坑入口处未设安全警示标志；</p> <p>4、职业卫生检测报告已过期，未重新进行现场检测；</p> <p>5、未申报相关岗位（粉尘、紫外辐射）职业卫生项目申报。</p>
26	江苏七洲绿色化工股份有限公司	其他: 1、三足式离心机属于淘汰落后设备；2、超临界水氧化项目试运行后一直未验收；3、外来施工单位安全资料台账不健全。
27	XXX 市信谊化工有限公司	<p>其他:</p> <p>1、有限空间安全警示标志未张贴到位；</p> <p>2、涉氯区域安全防护用品维护保养不当。</p>
28	XXX 市乐兴液化气销售有限公司	<p>其他:</p> <p>1、发电机功率与消防泵房功率不匹配；</p> <p>2、生产区入口/工艺区入口无静电释放装置；</p> <p>3、残液罐无温度计；</p> <p>4、放散管颜色标示不正确</p>
29	XXX 港务集团港口实业分公司	<p>3-11: 未与承包商签订安全协议书。</p> <p>其他:</p> <p>1、缺少岗位员工参与隐患排查记录；</p> <p>2、静电消除器未设置声光报警；</p> <p>3、未对现场静电跨接进行定期检测。</p>